

## GB 5 in 1 Photometer : Cl, pH, Cys, TA, CAH

### ● Operation



Switch the unit on using the ON/OFF switch.

CI

The display shows the following:



Select the test required using the MODE key:  
Cl → pH → Cys → tA → CA.H → Cl → ..... (Scroll)

### METHOD



The display shows the following:

Fill a clean vial with the water sample up to the 10 ml mark, replace the cap tightly and place the vial in the sample chamber with the Δ-mark on the vial aligned with the ∇-mark on the instrument.

Press the ZERO/TEST key.



The method symbol flashes for approx. 3 seconds.

0.0

The display shows the following:

After zero calibration is completed, remove the vial from the sample chamber.  
Add the appropriate reagent tablet; a colour will develop in the sample.  
Replace the cap tightly and place the vial in the sample chamber with the Δ and ∇ marks aligned.



Press the ZERO/TEST key.



The method symbol flashes for approx. 3 seconds.

### RESULT

The result appears in the display.

#### Repeating the analysis:

Press the ZERO/TEST key again.

#### New zero calibration:

Press the MODE key until the desired method symbol appears in the display again.

### ● User messages

E01

Light absorption too great. Reasons: zero calibration not carried out or, possibly, dirty optics.

+Err or HI

Measuring range exceeded or excessive turbidity.

-Err or LO

Result below the lowest limit of the measuring range.

LO BAT

Replace 9 V battery, no further analysis possible.

### ● Technical data

Light source:

2 LED:  $\lambda_1 = 528 \text{ nm}$  (filter) ;  $\lambda_2 = 605 \text{ nm}$

Battery:

9 V-block battery (Life 600 tests).

Auto-OFF:

Automatic switch off 5 minutes after last keypress

Ambient conditions:

5-40°C

CE:


rel. humidity (non-condensing).

DIN EN 55 022, 61 000-4-2, 61 000-4-8,  
50 082-2, 50 081-1, DIN V ENV 50 140, 50 204

### ● Chlorine 0.05 - 6,0 mg/l

#### (a) Free Chlorine

0.0

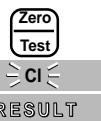

Perform zero calibration (see "Operation").  
Empty the vial and then add a DPD No. 1 tablet. Crush the tablet with a clean stirring rod then add the water sample to the 10 ml mark. Mix well with the stirring rod to dissolve the tablet. Replace the cap tightly and place the vial in the sample chamber making sure the Δ and ∇ marks are aligned.

Press the ZERO/TEST key.

The method symbol flashes for approx. 3 seconds.

The result is shown in the display in mg/l free chlorine.

#### (b) Total Chlorine

Remove the vial and add one DPD No. 3 tablet to the coloured test solution. Mix to dissolve with the stirring rod. Replace the cap tightly and place the vial in the sample chamber making sure the Δ and ∇ marks are aligned.  
**Wait for a colour reaction time of two minutes.**

Press the ZERO/TEST key.

The method symbol flashes for approx. 3 seconds.

The result is shown in the display in mg/l total chlorine.  
Rinse the vial and cap thoroughly after each test.


#### (c) Combined Chlorine

Combined Chlorine = Total Chlorine - Free Chlorine

**Tolerance:** 0-1 mg/l: ± 0.05 mg/l > 3-4 mg/l: ± 0.30 mg/l  
> 1-2 mg/l: ± 0.10 mg/l > 4-6 mg/l: ± 0.40 mg/l  
> 2-3 mg/l: ± 0.20 mg/l

### ● pH-value 6,5 - 8,4

0.0

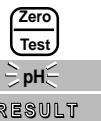

Perform zero calibration (see "Operation").  
Remove the vial from the sample chamber. Add a PHENOLRED/PHOTOMETER tablet and mix to dissolve using a clean stirring rod. Replace the cap tightly and place the vial in the sample chamber making sure the Δ and ∇ marks are aligned.

Press the ZERO/TEST key.


The method symbol flashes for approx. 3 seconds.

The pH value is shown in the display.  
Rinse the vial and cap thoroughly after each test.

**Tolerance:** ± 0.1 pH

### ● Cyanuric Acid 2 - 160 mg/l

Cys

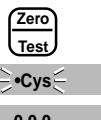

The display shows the following:

Pour 5 ml of the water sample into a clean vial and fill with deionised water to the 10 ml mark. Replace the cap tightly and place the vial in the sample chamber making sure the Δ and ∇ marks are aligned.

Press the ZERO/TEST key.

The method symbol flashes for approx. 3 seconds.

The display shows the following:

Add a CYANURIC ACID tablet and mix well to dissolve the tablet using a clean stirring rod. The presence of cyanuric acid will cause the solution to take on a milky appearance. Replace the cap tightly and shake the vial for about 20 seconds. Place the vial in the sample chamber making sure the Δ and ∇ marks are aligned.

Press the ZERO/TEST key.

•Cys

RESULT

**Tolerance:** ± 10 mg/l

### ● Total Alkalinity 5 - 200 mg/l CaCO<sub>3</sub>

0.0

Zero

Test

tA

RESULT

Perform zero calibration (see "Operation").

Remove the vial from the sample chamber. Add a ALKA-M-PHOTOMETER tablet and mix to dissolve using a clean stirring rod. Replace the cap tightly and place the vial in the sample chamber making sure the Δ and ∇ marks are aligned.

Press the ZERO/TEST key.

The method symbol flashes for approx. 3 seconds.

The mg/l CaCO<sub>3</sub> value is shown in the display.  
Rinse the vial and cap thoroughly after each test.

**Tolerance:** ± 5 % Full Scale

### ● Calcium-Hardness 50 - 500 mg/l CaCO<sub>3</sub>

Use the adapter for 16 mm vial.

Fill a clean 16 mm vial with 8 ml distilled water (Calcium-Ion free). Add a CALCHECK-tablet and mix well to dissolve the tablet using a clean stirring rod. Replace the cap tightly and place the vial in the adapter/sample chamber making sure that | and Δ marks are aligned.

Press the ZERO/TEST key.

CA.H

The method symbol flashes for approx. 3 seconds.

0.0

The display shows the following:

Remove the vial from the sample chamber. Add 2 ml of the water sample. Replace the cap tightly and place the vial in the sample chamber making sure the | and Δ marks are aligned.

**Wait for a colour reaction time of two minutes!**

Zero

Test

CA.H

The method symbol flashes for approx. 3 seconds.

RESULT

The result is shown in the display in mg/l CaCO<sub>3</sub>.

**Tolerance:** ± 5 % Full Scale

## ● Calibration Mode



Press MODE key and keep it depressed.



Switch unit on using ON/OFF key.  
Release MODE key after approx. 1 second.



Select the test required using the MODE key:  
CAL Cl → CAL pH → CAL Cys → CAL tA → CAL CA.H .... (Scroll)



Perform zero calibration (see "Operation").  
Press the ZERO/TEST key.



The method symbol flashes for approx. 3 seconds.  
The display shows the following in alternating mode:  
Place the calibration standard to be used in the sample chamber with the Δ and ∇ marks aligned.  
Press the ZERO/TEST key.



The method symbol flashes for approx. 3 seconds.  
The result is shown in the display, alternating with CAL.

If the result displayed corresponds with the value of the calibration standard (within the tolerance quoted), exit calibration mode by pressing the ON/OFF key.



Otherwise, pressing the MODE key once increases the displayed value by 1 digit.  
Pressing the ZERO/TEST key once decreases the displayed value by 1 digit.



Pressing the relevant key until the displayed value equals the value of the calibration standard.

By pressing the ON/OFF key, the new correction factor is calculated and stored in the user calibration software.



: Confirmation of calibration (3 seconds).

## ● Note



Factory calibration active.



Calibration has been set by the user.

## ● Recommended calibration values

Chlorine: between 0,5 and 1,5 mg/l\*

pH: between 7,6 and 8,0\*

Cyanuric acid: between 30 and 60 mg/l

Total Alkalinity: between 50 and 150 mg/l CaCO<sub>3</sub>

Calcium Hardness: between 100 and 200 mg/l CaCO<sub>3</sub>

\* or rather values mentioned in the reference standard kits

- User calibration : CAL  
Manufacturing calibration : CAL

To reset the calibration to the factory setting:



Press both the MODE and ZERO/TEST and keep them depressed.



Switch the unit on using the ON/OFF key. Release the MODE and ZERO/TEST keys after approx. 1 second.

The following messages will appear in turn on the display:



The calibration is reset to the factory setting.  
(SEL stands for Select)

or:



Calibration has been set by the user. (If the user calibration is to be retained, switch the unit off using the ON/OFF key.)



Calibration is reset to the factory setting by pressing the MODE key. The following messages will appear in turn on the display:



Switch the unit off using the ON/OFF key.

## ● User notes

E 10	Calibration factor "out of range"
E 70	Cl: Manufacturing calibration incorrect / erase
E 72	pH: Manufacturing calibration incorrect / erase
E 74	Cys: Manufacturing calibration incorrect / erase
E 76	tA: Manufacturing calibration incorrect / erase
E 78	CA.H: Manufacturing calibration incorrect / erase
E 71	Cl: User calibration incorrect / erase
E 73	pH: User calibration incorrect / erase
E 75	Cys: User calibration incorrect / erase
E 77	tA: User calibration incorrect / erase
E 79	CA.H: User calibration incorrect / erase

## ● Troubleshooting: Guidelines for photometric measurements

1. Vials, caps and stirring rods should be cleaned thoroughly after each analysis to prevent errors being carried over. Even minor reagent residues can cause errors in the test results. Use the brush provided for cleaning.

2. The outside of the vial must be clean and dry before starting the analysis. Clean the outside of the vials with a towel. Fingerprints or other marks will be removed.

3. Zero calibration and test must be carried out with the same vial as there may be slight differences in optical performance between vials.

4. The vials must be positioned in the sample chamber for zero calibration and test with the Δ-mark on the vial aligned with the ∇-mark on the instrument.

5. Place the cover on the sample chamber for zero calibration and test.

6. Bubbles on the inside of the vial may also lead to errors. In this case, fit the vial with a clean stopper and remove bubbles by swirling the contents before starting test.

7. Avoid spillage of water in the sample chamber. If water should leak into the photometer housing, it can damage electronic components and cause corrosion.

8. Contamination of the windows over the light source and photo sensor in the sample chamber can result in errors. If this is suspected check the condition of the windows.


9. When using reagent tablets, use only tablets in black printed foil. For pH value determination, the PHENOLRED-tablet foil should also be marked PHOTOMETER.

10. The reagent tablets should be added to the water sample without being handled.


11. Large temperature differentials between the photometer and the operating environment can lead to incorrect measurement due to the formation of condensate in the area of the lens or on the vial (e.g.).

12. To avoid errors caused by stray-light do not use the instrument in bright sunlight.

## ● Correct filling of the vial

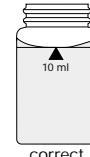

correct

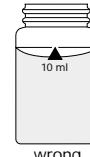

wrong

## F Photomètre 5 en 1: Cl, pH, Cys, TA, CAH

### ● Mise en service



Mettre l'appareil en marche à l'aide de la touche ON/OFF.

CI

Le message suivant s'affiche:



Sélectionner l'analyse avec la touche MODE:  
Cl → pH → Cys → tA → CA.H → Cl → ..... (Scroll)

METHODE

Le message suivant s'affiche:



Verser l'échantillon d'eau dans une cuvette propre jusqu'au repère de 10 ml, fermer le couvercle de la cuvette et placer celle-ci dans le compartiment de mesure en faisant coïncider le repère de la cuvette avec le repère du boîtier.

Appuyer sur la touche ZERO/TEST.

METHODE

Le symbole de la méthode clignote pendant env. 3 secondes.

0.0.0

Le message suivant s'affiche:

Une fois le calibrage du zéro achevé, retirer la cuvette du compartiment de mesure.  
Après l'ajout de la/des pastille(s) de réactif, la coloration caractéristique se forme.  
Refermer la cuvette et la positionner dans le compartiment de mesure en faisant coïncider les repères.



Appuyer sur la touche ZERO/TEST.

METHODE

Le symbole de la méthode clignote pendant env. 3 secondes.

RESULTAT

Le résultat s'affiche sur l'écran.

**Reproduction de l'analyse:**

Appuyer de nouveau sur la touche ZERO/TEST.

**Nouveau calibrage du zéro:**

Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que le symbole correspondant à la méthode souhaitée s'affiche de nouveau sur l'écran.

### ● Guidage utilisateur

EOI

Absorption de lumière trop élevée. Cause : p. ex. encrassement du système optique.

+Err ou HI

Valeur supérieure à limite supérieure de plage de mesure ou turbidité excessive.

-Err ou LO

Valeur inférieure à limite inférieure de plage de mesure.

LO BAT

Remplacer immédiatement pile 9 V ; poursuite des analyses impossible.

### ● Caractéristiques techniques

Système optique: 2 DEL:  $\lambda_1 = 528 \text{ nm}$  (filtre) ;  $\lambda_2 = 605 \text{ nm}$

Pile: pile monobloc 9 V (durée de vie : 600 analyses)

Arrêt automatique: Arrêt automatique de l'appareil 5 minutes après la dernière manipulation de touches

Conditions environnementales: 5-40°C  
30-90% d'humidité relative (sans condensation)

CE: DIN EN 55 022, 61 000-4-2, 61 000-4-8,  
50 082-2, 50 081-1, DIN V ENV 50 140, 50 204

### ● Chlore 0,05 - 6,0 mg/l

#### (a) Chlore libre

Procéder au calibrage du zéro (voir Mise en service). Ajouter une pastille de DPD No.1 en la sortant directement de la feuille de protection, sans la toucher avec les doigts, et l'écraser avec un agitateur propre. Dissoudre complètement la pastille, fermer la cuvette et la positionner en faisant coïncider les repères



CI

RESULTAT

Appuyer sur la touche ZERO/TEST.

Le symbole de la méthode clignote pendant env. 3 secondes.

Le résultat s'affiche sur l'écran, exprimé en mg/l de chlore libre.

#### (b) Chlore total

Immédiatement après la mesure, ajouter une pastille de DPD No.3 dans l'échantillon déjà coloré en la sortant directement de la feuille de protection, sans la toucher avec les doigts, puis l'écraser avec un agitateur propre et la dissoudre complètement, fermer la cuvette et la positionner en faisant coïncider les repères.

**Laisser s'couler un temps de raction de coloration de deux minutes!**



CI

RESULTAT

Appuyer sur la touche ZERO/TEST.

Le symbole de la méthode clignote pendant env. 3 secondes

Les résultats s'affichent en mg/l chlore total.

#### (c) Chlore combiné

Chlore combiné = chlore total – chlore libre

**Tolérance:** 0-1 mg/l: ± 0,05 mg/l > 3-4 mg/l: ± 0,30 mg/l  
> 1-2 mg/l: ± 0,10 mg/l > 4-6 mg/l: ± 0,40 mg/l  
> 2-3 mg/l: ± 0,20 mg/l

### ● Valeur pH 6,5 - 8,4

0.0.0

Procéder au calibrage du zéro (voir Mise en service). Ajouter une pastille de PHENOLRED/PHOTOMETER dans l'échantillon de 10 ml en la sortant directement de la feuille de protection, sans la toucher avec les doigts, et l'écraser avec un agitateur propre. Dissoudre complètement la pastille, fermer la cuvette et la positionner en faisant coïncider les repères.



pH

RESULTAT

Appuyer sur la touche ZERO/TEST.

Le symbole de la méthode clignote pendant env. 3 secondes.

La valeur pH mesurée s'affiche sur l'écran.

**Tolérance:** ± 0,1 pH

### ● Acide cyanurique 2 - 160 mg/l

•Cys

Le message suivant s'affiche:

Verser 5 ml de l'échantillon d'eau dans une cuvette propre et ajouter de l'eau entièrement déminéralisée jusqu'au repère 10 ml. Fermer la cuvette avec le couvercle et la placer dans le compartiment de mesure de sorte que le repère V de la cuvette coïncide avec le repère Δ du boîtier.



Cys

0.0.0

Appuyer sur la touche ZERO/TEST.

Le symbole de la méthode clignote pendant env. 3 secondes.

Le message suivant s'affiche:

Ajouter une pastille de CYANURIC-ACID dans l'échantillon de 10 ml en la sortant directement de la feuille de protection, sans la toucher avec les doigts, et l'écraser avec un agitateur propre. L'acide cyanurique entraîne une turbidité très finement répartie, d'aspect laiteux. Dissoudre complètement la pastille, fermer la cuvette et la positionner en faisant coïncider les repères.



Test

•Cys

RESULTAT

Appuyer sur la touche ZERO/TEST.

Le symbole de la méthode clignote pendant env. 3 secondes.

La résultat s'affiche sur l'écran, exprimé en mg/l d'acide cyanurique.

**Tolérance de mesure:** ± 10 mg/l

### ● Alcalinité totale 5 - 200 mg/l CaCO<sub>3</sub>

0.0.0

Procéder au calage du zéro (voir Mise en service).

Ajouter à l'échantillon d'eau de 10 ml une pastille d'ALKALIM-PHOTOMETER, en la sortant directement de sa feuille de protection sans la toucher, et l'écraser avec un agitateur propre. Dissoudre entièrement la pastille. Fermer la cuvette et la positionner selon les repères.



Test

tA

RESULTAT

Appuyer sur la touche ZERO/TEST.

Le symbole de la méthode clignote pendant env. 3 secondes.

L'écran affiche la valeur mesurée en CaCO<sub>3</sub>.

**Tolérance de mesure:** ± 5 % de la valeur limite de la plage de mesure

### ● Dureté calcique 50 - 500 mg/l CaCO<sub>3</sub>

0.0.0

Poser l'adaptateur pour cuvettes de 16 mm sur le compartiment de mesures. Verser 8 ml d'eau (déminalisée) dans une cuvette de 16 mm. Ajouter une pastille de CALCHECK, en la sortant directement de sa feuille de protection sans la toucher, et l'écraser avec un agitateur propre. Dissoudre entièrement la pastille. Fermer la cuvette et la positionner selon les repères.



Test

CA.H

RESULTAT

Appuyer sur la touche ZERO/TEST.

Le symbole de la méthode clignote pendant env. 3 secondes.

L'écran affiche :

Sortir la cuvette du compartiment de mesures et ajouter exactement 2 ml de l'échantillon d'eau à analyser. Fermer la cuvette et la renverser pour en mélanger le contenu. Positionner la cuvette selon les repères.

**Laisser couler un temps de raction de coloration de deux minutes.**



Test

CA.H

RESULTAT

Appuyer sur la touche ZERO/TEST.

Le symbole de la méthode clignote pendant env. 3 secondes.

L'écran affiche le résultat en mg/l CaCO<sub>3</sub>.

Valeur CaCO<sub>3</sub> + 10 = Valeur en degré français.

**Tolérance de mesure:** ± 5 % de la valeur limite de la plage de mesure.

## ● Mode de calibrage



Appuyer sur la touche MODE et maintenir le doigt appuyé.



Mettre l'appareil en marche à l'aide de la touche ON/OFF. Après 1 seconde env., relâcher la touche MODE.



Pour changer de méthode, appuyer sur la touche MODE: CAL Cl → CAL pH → CAL Cys → CAL tA → CAL CAH ... (Scroll)



Procéder au calibrage du zéro en suivant les indications fournies. Appuyer sur la touche ZERO/TEST.



Le symbole de la méthode clignote pendant env. 3 secondes.



Les messages suivants s'affichent en alternance:



Positionner l'étalon correspondant dans le compartiment de mesure en faisant coïncider les repères. Appuyer sur la touche ZERO/TEST.



Le symbole de la méthode clignote pendant env. 3 secondes.

Le résultat s'affiche sur l'écran, en alternance avec CAL.



Si le résultat correspond à la valeur de l'étalon approprié (dans le cadre des limites de tolérance admissibles), quitter le mode de calibrage en appuyant sur la touche ON/OFF.



En appuyant 1 x sur la touche MODE, il est possible d'augmenter le résultat de 1 digit.



En appuyant 1 x sur la touche ZERO/TEST, il est possible de diminuer le résultat de 1 digit.




Le cas échéant, appuyer à plusieurs reprises sur ces touches, jusqu'à ce que le résultat affiché corresponde à la valeur de l'étalon utilisé.



L'activation de la touche ON/OFF permet de calculer le nouveau coefficient de correction et de le mémoriser dans le plan de calibrage utilisateur.



Validation du calibrage (3 secondes).

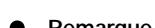

Le calibrage usine est activé.



Le calibrage a été réalisé par l'utilisateur.

## ● Valeurs de calibrage recommandé

Chlore: entre 0,5 et 1,5 mg/l\*

pH: entre 7,6 et 8,0\*


Acide cyanurique: entre 30 et 60 mg/l

Alcalinité totale: entre 50 et 150 mg/l CaCO<sub>3</sub>

Dureté calcique: entre 100 et 200 mg/l CaCO<sub>3</sub>

\* ou les valeurs indiquées dans le kit standard de référence

## ● Calibrage utilisateur : cAL Calibrage usine : CAL

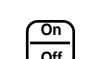

## ● Remarques utilisateur

**E 10** Facteur de calibrage "out of range"

**E 70** Cl: Calibrage usine incorrect / étendu

**E 72** pH: Calibrage usine incorrect / étendu

**E 74** Cys: Calibrage usine incorrect / étendu

**E 76** tA: Calibrage usine incorrect / étendu

**E 78** CAH: Calibrage usine incorrect / étendu

**E 71** Cl: Calibrage utilisateur incorrect / étendu

**E 73** pH: Calibrage utilisateur incorrect / étendu

**E 75** Cys: Calibrage utilisateur incorrect / étendu

**E 77** tA: Calibrage utilisateur incorrect / étendu

**E 79** CAH: Calibrage utilisateur incorrect / étendu

## ● Comment éviter les erreurs lors de mesures photométriques

1. Pour éviter des erreurs dues à des résidus, il convient de nettoyer soigneusement cuvettes, couvercles et agitateur après chaque analyse. Même les moindres restes de réactifs entraînent des erreurs de mesure. Pour le nettoyage, utiliser la brosse livrée avec l'appareil.

2. Avant la réalisation de l'analyse, les parois extérieures des cuvettes doivent être propres et sèches. Toute empreinte de doigts ou goutte d'eau sur les surfaces de pénétration de la lumière des cuvettes entraîne des erreurs de mesure.

3. Il convient de réaliser le calage du zéro et le test avec la même cuvette, car les cuvettes peuvent présenter de légers écarts entre elles.

4. Pour le calage du zéro et le test, la cuvette doit toujours être placée dans la chambre de mesure de telle façon que la graduation dotée du triangle blanc soit orientée vers marquage.

5. Lors du calage du zéro et du test, le couvercle de la cuvette doit être fermé.

6. La formation de petites bulles sur les parois intérieures de la cuvette entraîne des erreurs de mesure. Dans ce cas, il convient de fermer la cuvette à l'aide de son bouchon et d'éliminer les bulles en la secouant avant de procéder au test.

7. Eviter la pénétration d'eau dans la chambre de mesure. La présence d'eau dans le boîtier du photomètre peut entraîner la destruction de composants électroniques et des dommages dûs à la corrosion.

8. L'enrassement du système optique (diode luminescente et photocapteur) situé dans la chambre de mesures entraîne des erreurs de mesure.

Les surfaces perméables à la lumière situées dans la chambre de mesures doivent faire l'objet d'un contrôle régulier et éventuellement d'un nettoyage. Pour le nettoyage, il est recommandé d'utiliser les chiffons humides et les cotons tiges.



9. Pour l'analyse, n'utiliser que les pastilles de réactifs enveloppées dans un blister avec marquage noir.

Pour la détermination du pH, l'enveloppe des pastilles de PHENOL-RED doivent en outre porter la mention PHOTOMETER.

10. Mettre les pastilles de réactif sorties de la pellicule directement dans l'échantillon, sans les toucher avec les doigts.

11. Des différences plus grandes de température entre le Photomètre et l'environnement peuvent entraîner des mesures incorrectes, par ex. par l'eau de condensation dans l'optique ou à la cellule.

## ● Remplissage correct de la cuvette

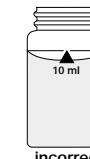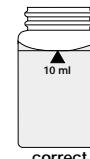

## E Fotómetro 5 en 1 : Cl, pH, Cys, TA, CAH

### ● Modo de uso



Encender el aparato mediante la tecla ON/OFF.

CI

En el display aparece:



Elegir el análisis deseado mediante la tecla MODE:  
Cl → pH → Cys → tA → CA.H → Cl → ..... (Scroll)

### MÉTODO

En el display aparece:

Llenar una cubeta limpia con la prueba acuosa hasta la marca de 10 ml, cerrándola a continuación con su tapa. Colocar la cubeta en el compartimento de medición de tal forma, que la marca Δ de la cubeta concuerde con la marca Λ de la carcasa del aparato.



Presionar ZERO/TEST.



El símbolo del modo parpadea durante aproximadamente 3 segundos.

0.0.0

En el display aparece:

Una vez realizada la calibración a cero, sacar la cubeta del compartimento de medición. Mediante la adición de la(s) tableta(s) reactiva(s) se producirá el color característico. Cerrar la cubeta y colocarla en el compartimento de medición hasta que ambas indicaciones Δ se superpongan.



Presionar ZERO/TEST.



El símbolo del modo parpadea durante aproximadamente 3 segundos.



En el display aparece el resultado:

#### Repetición de la medición:

Presionar nuevamente la tecla ZERO/TEST.

#### Nueva calibración a cero:

Presionar la tecla MODE, hasta que aparezca en la pantalla el símbolo de medición deseado.

### ● Observaciones para el usuario

EOI

Absorción de luz excesiva. Motivo, por ejemplo: ptica sucia

+Err o HI

Exceso en el campo de medición o enturbiamiento excesivo.

-Err o LO

Valor por debajo del límite del campo de medición.

LO BAT

Cambiar inmediatamente la batería a 9V, imposibilidad de continuar con la medición.

### ● Datos técnicos

ptica:

2 LED:  $\lambda_1 = 528 \text{ nm}$  (Filtro) ;  $\lambda_2 = 605 \text{ nm}$

Batería:

Bloque de 9V (tiempo de vida 600 tests)

Auto-OFF:

Apagado automático del aparato pasados 5 minutos después de la última presión de una tecla.

Condiciones de trabajo:

5-40°C

30 - 90% de humedad relativa (sin condensar)

DIN EN 55 022, 61 000-4-2, 61 000-4-8, 50 082-2, 50 081-1, DIN V ENV 50 140, 50 204

CE:

### ● Cloro 0,05 - 6,0 mg/l

0.0.0



(a) Cloro libre

Realizar la calibración a cero (véase instrucciones). Aadir directamente de su envoltura una tableta DPD No. 1 y machacarla con una varilla limpia. Disolver completamente la tableta, cerrar la cubeta con su tapa y posicionarla Δ.

Presionar ZERO/TEST



El símbolo del modo parpadea durante aproximadamente 3 segundos.

RESULTADO

En el display aparece el resultado en mg/l de cloro libre.



(b) Cloro total

Inmediatamente después de haber realizado la determinación, aadir a la prueba recién coloreada una tableta DPD No. 3 directamente del envoltorio, machacándola con una varilla limpia. Disolver completamente la tableta, cerrar la cubeta con su tapa y posicionarla Δ. Esperar 2 minutos de tiempo para la reacción colórea.

Presionar ZERO/TEST.



El símbolo del modo parpadea durante aproximadamente 3 segundos.

RESULTADO

En el display aparece el resultado en mg/l de cloro total.




(c) Cloro combinado

cloro combinado = cloro total - cloro libre

Tolerancias: 0-1 mg/l: ± 0,05 mg/l > 3-4 mg/l: ± 0,30 mg/l  
> 1-2 mg/l: ± 0,10 mg/l > 4-6 mg/l: ± 0,40 mg/l  
> 2-3 mg/l: ± 0,20 mg/l

### ● Valor de pH 6,5 - 8,4

0.0.0

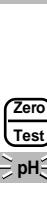

Realizar la calibración a cero (véase instrucciones). A los 10 ml de prueba acuosa aadir directamente de su envoltura una tableta PHENOLRED/PHOTOMETER y machacarla con una varilla limpia. Disolver completamente la tableta, cerrar la cubeta con su tapa y posicionarla Δ.


Presionar ZERO/TEST



El símbolo del modo parpadea durante aproximadamente 3 segundos.

RESULTADO

En el display aparece el valor de pH analizado.

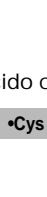

Tolerancia de medición: ± 0,1 pH

### ● Ácido cianúrico 2 - 160 mg/l

\*Cys



En la pantalla aparece:

Aadir 5 ml de prueba acuosa en una cubeta limpia, llenándola a continuación hasta la marca de 10 ml con agua desionizada.

Cerrar la cubeta con su tapa y colocarla en el compartimento de medición con la marca de la cubeta hacia la marca de la carcasa.

Presionar ZERO/TEST



El símbolo del modo parpadea durante aprox. 3 segundos.

0.0.0

En la pantalla aparece:

10 ml de prueba acuosa aadir directamente de su envoltura una tableta CIANURIC-ACID y machacarla con una varilla limpia. El cido cian rico produce un enturbiamiento muy fino de aspecto lechoso. Disolver completamente la tableta, cerrar la cubeta con su tapa y posicionarla Δ.



Presionar ZERO/TEST




El símbolo del modo parpadea durante aprox. 3 segundos. En el display aparece el resultado de cido cian rico en mg/l.

RESULTADO

Tolerancia de medición: ± 10 mg/l

### ● Alcalinidad total 5 - 200 mg/l CaCO<sub>3</sub>

0.0.0

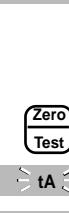

Realizar calibración a cero (véase las instrucciones). Aadir a la cubeta directamente del envoltorio una tableta ALKA-M-PHOTOMETER, machacándola a continuación con una varilla limpia. Disolver totalmente la tableta, cerrar la cubeta y colocarla en posición Δ.

Presionar la tecla ZERO/TEST.



El símbolo del modo parpadea durante aprox. 3 segundos.



En la pantalla aparece el resultado en mg/l CaCO<sub>3</sub>.

: ± 5% del valor del campo de medición

### ● Dureza cárquica 50 - 500 mg/l CaCO<sub>3</sub>



Colocar en el compartimento de medición el adaptador para cubetas de 16 mm. A una cubeta de 16 ml, aadir 8 ml de agua desionizada (libre de iones de calcio). Aadir a la cubeta directamente del envoltorio una tableta CALCHECK, machacándola a continuación con una varilla limpia. Disolver totalmente la tableta, cerrar la cubeta y colocarla en posición Δ.

Presionar la tecla ZERO/TEST.




El símbolo del modo parpadea durante aprox. 3 segundos.



En la pantalla aparece:

Sacar la cubeta del compartimento de medición y aadir exactamente 2 ml de la prueba acuosa a analizar. Cerrar la cubeta y mezclar ambas soluciones. Colocar la cubeta en posición Δ.

Esperar un tiempo para la reacción colórea de 2 minutos.

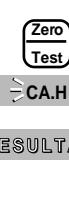

Presionar la tecla ZERO/TEST.



El símbolo del modo parpadea durante aprox. 3 segundos.




En la pantalla aparece el resultado en mg/l CaCO<sub>3</sub>.

Tolerancia de medición: ± 5% del valor del campo de medición

● Cómo evitar errores durante los análisis fotométricos

1. Las cubetas, las tapas y la varilla de mezclar deben ser limpiadas minuciosamente después de cada medición para evitar errores de arrastre. El más mínimo resto de reactivos puede producir errores de medición. Para la limpieza debe ser utilizado el cepillo especial que es parte del volumen de entrega.
2. Las paredes externas de las cubetas deben estar limpias y secas antes de realizar el análisis. Huellas digitales o gotas de agua en las superficies de paso de luz de las cubetas pueden producir errores de medición.
3. El ajuste de cero y el análisis deben ser realizados con la misma cubeta, ya que las cubetas muestran poca tolerancia entre sí.
4. La cubeta debe ser colocada en la cámara de medición, tanto para el ajuste de cero como para el análisis, de tal manera que la graduación con el triángulo blanco esté dirigida hacia el marcación.
5. El ajuste de cero y el análisis deben realizarse con las tapas de la cubeta colocadas.
6. La formación de burbujas en las paredes internas de la cubeta produce errores de medición. En este caso se tapa la cubeta y las burbujas se disuelven, girando la cubeta antes de realizar el análisis.
7. La infiltración de agua en la cámara de medición debe ser evitada. La entrada de agua en la caja del fotómetro puede destruir las piezas de construcción electrónicas y producir daños de corrosión.
8. El ensuciamiento de la lente (diodo luminoso y fotosensor) en la cámara puede producir errores de medición. Las superficies de paso de luz de la cámara se deben examinar con regularidad y, si es necesario, se deben limpiar. Para su limpieza son adecuados los paños húmedos y los bastoncillos de algodón.
9. Para los análisis solo se deben utilizar tabletas reactivas cuya envoltura está impresa en letras negras. Para la determinación del valor pH la envoltura de las tabletas de PHENOLRED debe tener por adelante la palabra PHOTOMETER.
10. Las tabletas reactivas deben ser añadidas directamente de su envoltura a la prueba de agua sin tocarlas con las manos.
11. Grandes desviaciones de temperatura entre el Photometer y la temperatura ambiental pueden producir resultados erróneos, por ejemplo debido a la condensación de agua en la lente del aparato o en la cubeta.

● Relleno correcto de la cubeta

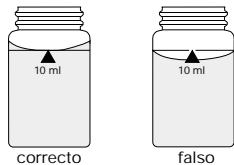

## ● Modo de calibración

	Presionar la tecla MODE y mantenerla presionada.
	Encender el aparato mediante la tecla ON/OFF. Pasado aproximadamente 1 segundo, soltar la tecla MODE.
	Para cambiar de método presionar la tecla MODE: CAL Cl → CAL pH → CAL Cys → CAL S:4.3 ..... (Scroll)
	Realizar la calibración a cero como descrito. Presionar la tecla ZERO/TEST.
	El símbolo del método parpadea durante aproximadamente 3 segundos. En el display aparece alternativamente:
	Colocar el estándar a utilizar en el compartimento de medición según las marcas. Presionar la tecla ZERO/TEST.
	El símbolo del método parpadea durante aproximadamente 3 segundos.
	El resultado aparece en la pantalla alternativamente con CAL.
	Cuando el resultado del análisis concuerde con el valor del estándar utilizado (dentro de la tolerancia permitida), se abandonará el modo de calibración mediante la presión de la tecla ON/OFF.
	Presionando 1 x la tecla MODE, se elevará el resultado indicado en un dígito.
	Presionando 1 x la tecla ZERO/TEST, se disminuirá el resultado indicado en un dígito.
	Presionar repetidamente las teclas, hasta que el resultado indicado concuerde con el estándar utilizado.
	Mediante la presión de la tecla ON/OFF se calculará el nuevo factor de corrección, quedando programado en el nivel calibración - usuario.
	Confirmación de la calibración (3 segundos).
	Calibración de fábrica activa.
	Calibración ha sido realizada por el usuario.

## ● Calibración por el usuario : cAL Calibración de fábrica : CAL

El aparato se puede reponer a su estado inicial (calibración de fábrica) de la siguiente manera:



Mantener presionadas conjuntamente las teclas MODE y ZERO/TEST.



Encender el aparato presionando la tecla ON/OFF.  
Pasado aproximadamente 1 segundo, soltar las teclas MODE y ZERO/TEST.

En el display aparece alternativamente:

**SEL**

**CAL**

El aparato se encuentra con la calibración de fábrica.  
(SEL significa Select: seleccionar)

O:

**SEL**

**cAL**

El aparato trabaja con una calibración realizada por el usuario. ( Si se desea mantener los valores de la calibración realizada por el usuario, apagar el aparato presionando la tecla ON/OFF.



Presionando la tecla MODE, se podrá activar la calibración de fábrica. En el display aparece alternativamente:

**SEL**

**CAL**



Apagar el aparato presionando la tecla ON/OFF.

## ● Observaciones por el usuario

**E 10** Factor de fábrica "out of range"

**E 70** Cl: Calibración de fábrica incorrecto / cancelado

**E 72** pH: Calibración de fábrica incorrecto / cancelado

**E 74** Cys: Calibración de fábrica incorrecto / cancelado

**E 76** TA: Calibración de fábrica incorrecto / cancelado

**E 71** Cl: Calibración por el usuario incorrecto / cancelado

**E 73** pH: Calibración por el usuario incorrecto / cancelado

**E 75** Cys: Calibración por el usuario incorrecto / cancelado

**E 77** TA: Calibración por el usuario incorrecto / cancelado

## ● Valores de calibración recomendados

Cloro: entre 0,5 y 1,5 mg/l\*

pH: entre 7,6 y 8,0\*

Ácido cianúrico: entre 30 y 60 mg/l

Alcalinidad total: entre 50 y 150 mg/l CaCO<sub>3</sub>

\* respectivamente los valores mencionados en el kit de estandares

## I Fotometro : Cl, pH, Cys, TA, CAH

### ● Messa in funzione



Accendere l'apparecchio tramite il tasto ON/OFF.

CI

Sul display appare:



Mode Scegliere l'analisi tramite il tasto MODE:  
Cl → pH → Cys → tA → CA.H → Cl → ..... (Scroll)

METODO

Sul display appare:



Premere il tasto ZERO/TEST



Il simbolo del metodo lampeggia circa 3 secondi

0.0.0

Sul display appare:

Dopo aver terminato l'operazione di taratura a zero, prelevare la bacinella dal pozzetto di misurazione. Con l'aggiunta delle compresse reagenti si sviluppa la caratteristica colorazione. Chiudere nuovamente la cuvetta e posizionarla nel pozzetto di misurazione facendo coincidere le marcature.



Premere il tasto ZERO/TEST.



Il simbolo del metodo lampeggia circa 3 secondi.



Sul display appare il risultato.

### Ripetizione dell'analisi:

Premere nuovamente il tasto ZERO/TEST.

### Nuova taratura a zero:

Premere il tasto MODE finché appare sul display il simbolo del metodo desiderato.

### ● Indicazioni per l'operatore

EOI

Assorbimento di luce troppo alto. Causa: per esempio, ottica sporca.

+Err o HI

Campo di misurazione oltrepassato o intorbidamento eccessivo.

-Err o LO

Campo di misurazione al di sotto della norma.

LO BAT

Cambiare immediatamente la pila da 9 V, nessuna possibilità di continuare le analisi.

### ● Dati tecnici

Ottica:

2 LED:  $\lambda_1 = 528 \text{ nm}$  (filtro) ;  $\lambda_2 = 605 \text{ nm}$

Batteria:

pila monoblocco da 9 V (tempo di durata 600 test).

Auto-OFF:

Spegnimento automatico dopo 5 minuti dall'ultimo azionamento

Condizioni ambientali:

5-40°C  
30-90% di umidità (non condensa).  
DIN EN 55 022, 61 000-4-2, 61 000-4-8,  
50 082-2, 50 081-1, DIN V ENV 50 140, 50 204

### ● Cloro 0,05 - 6,0 mg/l

#### (a) Cloro libero

Condurre la taratura a zero (vedere la messa in funzione). Aggiungere direttamente dall'incarto una compressa DPD No. 1 e frantumarla con un agitatore pulito. Far dissolvere completamente la compressa, chiudere la cuvetta e posizionarla facendo coincidere le marcature.



CI

RISULTATO

Premere il tasto ZERO/TEST

Il simbolo del metodo lampeggia circa 3 secondi.

Sul display appare il risultato in mg/l di cloro libero.

#### (b) Cloro totale

Subito dopo la misurazione, aggiungere direttamente nel campione gi' colorato una compressa DPD No. 3 senza toccarla con le dita, frantumarla con un agitatore pulito e lasciare dissolvere completamente, chiudere la cuvetta e posizionarla facendo coincidere le marcature.  
Attendere un tempo di reazione di due minuti!

Premere il tasto ZERO/TEST.

Il simbolo del metodo lampeggia circa 3 secondi.

Sul display appare il risultato in mg/l del cloro totale.

#### (c) Cloro combinato

Cloro legato = cloro totale - cloro libero

Tolleranza: 0-1 mg/l:  $\pm 0,05 \text{ mg/l}$  > 3-4 mg/l:  $\pm 0,30 \text{ mg/l}$   
> 1-2 mg/l:  $\pm 0,10 \text{ mg/l}$  > 4-6 mg/l:  $\pm 0,40 \text{ mg/l}$   
> 2-3 mg/l:  $\pm 0,20 \text{ mg/l}$

### ● Valore de pH 6,5 - 8,4

0.0.0

Condurre la taratura a zero (vedere la messa in funzione). Aggiungere direttamente nei 10 ml dell'acqua di prova una compressa di PHENOLRED/PHOTOMETER senza toccarla con le dita e frantumarla con un agitatore pulito. Lasciare dissolvere completamente la compressa, chiudere la cuvetta e posizionarla facendo coincidere le marcature

Premere il tasto ZERO/TEST.

Il simbolo del metodo lampeggia circa 3 secondi.

Sul display appare la misurazione del valore del pH.

Tolleranza:  $\pm 0,1 \text{ pH}$

### ● Acido cianurico 2 - 160 mg/l

•Cys

Sul quadrante appare:

Riempire una provetta pulita con 5 ml di campione di acqua fino alla marcatura di 10 ml con acqua totalmente desalinizzata. Chiudere la provetta con il coperchio e far combaciare il simbolo  $\nabla$  sulla provetta con il simbolo  $\Delta$  del pozzetto nel vano di misurazione.

Premere il tasto ZERO/TEST.

Il simbolo del metodo lampeggia circa 3 secondi.

Sul quadrante appare:

Aggiungere direttamente nei 10 ml dell'acqua di prova una compressa di CYANURIC-ACID senza toccarla con le dita e frantumarla con un agitatore pulito. L'acido cianurico provoca un leggero ed uniforme intorbidamento di aspetto latteo. Lasciare dissolvere completamente la compressa, chiudere la cuvetta e posizionarla facendo coincidere le marcature.



Cys

RISULTATO

Premere il tasto ZERO/TEST.

Il simbolo del metodo lampeggia circa 3 secondi.

Sul display appare il risultato in mg/l dell'acido cianurico.

Limite di tolleranza:  $\pm 10 \text{ mg/l}$

### ● Alcalinità totale 5 - 200 mg/l CaCO<sub>3</sub>

0.0.0

Effettuare la taratura a zero (vedasi messa in funzione). Aggiungere nei 10 ml di acqua di prova una compressa di ALKA-M-PHOTOMETER direttamente dall'incarto e sbriciolarla con un bastoncino pulito. Far sciogliere completamente la compressa, chiudere la provetta e posizionare  $\Delta$ .



tA

RISULTATO

Premere il tasto ZERO/TEST.

Il simbolo del metodo lampeggia circa 3 secondi.

Sul display appare il valore misurato in mg/l CaCO<sub>3</sub>.

Limite di tolleranza:  $\pm 5\%$  del valore di misurazione

### ● Durezza di calcio 50 - 500 mg/l CaCO<sub>3</sub>

Porre l'adattatore per la provetta da 16 mm nel pozzetto di misurazione. Riempire una provetta da 16 mm con 8 ml di acqua (priva di ioni calcio). Aggiungervi una compressa di CALCHECK direttamente dall'incarto e sbriciolarla con un bastoncino pulito. Far disciogliere completamente la compressa, chiudere la provetta e posizionare  $\Delta$ .



CA.H

0.0.0

Premere il tasto ZERO/TEST.

Il simbolo del metodo lampeggia circa 3 secondi.

Appare sul display.

Prelevare la provetta dal pozzetto di misurazione ed aggiungervi esattamente 2 ml della prova d'acqua analizzata. Chiudere la provetta e mescolare il contenuto agitando la provetta. Posizionare la provetta su  $\Delta$ . Attendere un tempo di reazione colorante di due minuti!



CA.H

RISULTATO

Premere il tasto ZERO/TEST.

Il simbolo del metodo lampeggia circa 3 secondi.


Sul display appare il risultato in mg/l CaCO<sub>3</sub>.

Limiti di tolleranza:  $\pm 5\%$  del valore di misurazione.

● Come evitare errori nelle misurazioni con il fotometro

1. Cuvette, coperchi e bacchetta per agitare devono essere puliti a fondo dopo ogni analisi, per evitare errori dovuti al riporto di sostanze estranee alla misurazione in oggetto. Gli minimi residui di reagenti comportano errori di misurazione. Per la pulizia utilizzare la spazzola in dotazione.
2. Le pareti esterne delle cuvette devono essere pulite ed asciutte, prima che venga effettuata l'analisi. Impronte della dita o gocce di acqua sulle superficie di passaggio della luce nelle cuvette comportano errori di misurazione.
3. Taratura a zero e test devono essere effettuati con la stessa cuvetta, poiché le cuvette possono mostrare tolleranze minime diverse fra loro.
4. La cuvetta, per la taratura a zero ed il test, deve essere sempre posta nel pozetto di misurazione in modo che la parte graduata con il triangolo bianco sia rivolta verso marcazione.
5. La taratura a zero ed il test devono avvenire con il coperchio del cuvetta chiuso.
6. Formazioni di bollicine sulle pareti interne della cuvetta portano a errori di misurazione. In questo caso la cuvetta viene chiusa con il coperchio cuvetta e le bollicine si dissolvono agitando la cuvetta prima di procedere al test.
7. Si deve impedire la penetrazione di acqua nel pozetto di misurazione. L'entrata dell'acqua nel corpo del fotometro può comportare un danneggiamento dell'elettronica e danni dovuti a corrosione.
8. L'apparecchiatura ottica (diodo luminoso e fotosensore) nel pozetto di misurazione, se sporca comporta errori di misurazione. Le superfici di passaggio della luce nel pozetto di misurazione devono essere controllate ad intervalli regolari e verificando che non siano eventualmente sporche. Per la pulizia si possono usare salviettine umidificate e cotonfioc.
9. Per le analisi si devono utilizzare solamente le pastiglie di reagente con la dicitura in nero sulla pellicola che le avvolge. Per la determinazione del valore del pH la pellicola che avvolge le pastiglie di PHENOLRED deve essere inoltre contrassegnata dalla scritta PHOTOMETER.
10. Le pastiglie di reagente devono essere aggiunte all'acqua del campione, versandole direttamente dalla pellicola che le avvolge, senza ciò toccarle con le dita.
11. Grandi differenze di temperatura fra il fotometro e l'ambiente circostante possono condurre ad errori di misurazione, ad es. a causa della formazione di acqua di condensa sull'attrezzatura ottica o sulla cuvetta.

● Riempio coretto de la provetta

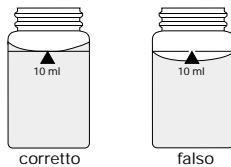

## ● Metodo di calibrazione

	Mode Tenere premuto il tasto MODE.
	Accendere l'apparecchio tramite il tasto ON/OFF, dopo circa 1 secondo lasciare il tasto MODE.
	Per cambiare il metodo premere il tasto MODE: CAL Cl → CAL pH → CAL Cys → CAL TA → CAL CA.H.... (Scroll)
	Condurre la taratura a zero come descritto nelle indicazioni fornite. Premere il tasto ZERO/TEST.
 METODO 0.0.0 CAL	Il simbolo del metodo lampeggi circa 3 secondi.  Sul display appare in alternanza:
	Posizionare lo standard da utilizzare nel pozzetto di misurazione facendo coincidere le marcature Premere il tasto ZERO/TEST.
 RISULTATO CAL	Il simbolo del metodo lampeggi circa 3 secondi.  Il risultato appare in alternanza con CAL.
	Se il risultato è concorde al valore dello standard utilizzato (entro il limite di tolleranza ammissibile), abbandonare il metodo di calibrazione premendo il tasto ON/OFF.
 Zero Test	Premendo una volta il tasto MODE si innalza il risultato visualizzato di 1 Digit. Premendo una volta il tasto ZERO/TEST, si abbassa il risultato Test visualizzato di 1 Digit.
 RISULTATO + x	Premere ripetutamente i tasti finché il risultato visualizzato non concorda con il valore dello standard utilizzato.
	Premendo il tasto ON/OFF viene calcolato il nuovo fattore di correzione e memorizzato nel piano di calibrazione effettuata dall'operatore.
:	Conferma della calibrazione (3 secondi).

## ● Nota

	Calibrazione di fabbrica attiva.
	Calibrazione effettuata tramite l'operatore.

## ● Valori di calibrazione raccomandati

Cloro:	fra 0,5 e 1,5 mg/l*
pH:	fra 7,6 e 8,0*
Acido cianurico:	fra 30 e 60 mg/l
Alcalinità totale:	fra 50 e 150 mg/l CaCO <sub>3</sub>
Durzza di calcio:	fra 100 e 200 mg/l CaCO <sub>3</sub>

\* rispettivamente i valori indicati nel kit di standardi

- Calibrazione effettuata dall'operatore : cAL  
Calibrazione effettuata in fabbrica : CAL

L'apparecchio può essere riportato alla calibrazione originaria (calibrazione di fabbrica).




Tenere premuti contemporaneamente i tasti MODE e ZERO/TEST.



Accendere l'apparecchio tramite il tasto ON/OFF. Dopo circa 1 secondo lasciare i tasti MODE e ZERO/TEST.

Sul display appare in alternanza:

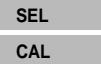

L'apparecchio è regolato secondo la taratura originaria. (SEL significa Select: selezionare).

oppure:



L'apparecchio lavora con una calibrazione effettuata dall'operatore. ( Se la calibrazione effettuata dall'utente deve essere mantenuta, spegnere l'apparecchio tramite il tasto ON/OFF).



Premendo il tasto MODE viene attivata la calibrazione di fabbrica. Sul display appare in alternanza:



Spegnere l'apparecchio tramite il tasto ON/OFF.

## ● Indicazione

E 10	Fattore di calibrazione "out of range"
E 70	Cl: Calibrazione effettuata in fabbrica / cancellato
E 72	pH: Calibrazione effettuata in fabbrica / cancellato
E 74	Cys: Calibrazione effettuata in fabbrica / cancellato
E 76	TA: Calibrazione effettuata in fabbrica / cancellato
E 78	CAH: Calibrazione effettuata in fabbrica / cancellato
E 71	Cl: Calibrazione effettuata dall'operatore scorretto / cancellato
E 73	pH: Calibrazione effettuata dall'operatore scorretto / cancellato
E 75	Cys: Calibrazione effettuata dall'operatore scorretto / cancellato
E 77	TA: Calibrazione effettuata dall'operatore scorretto / cancellato
E 79	CAH: Calibrazione effettuata dall'operatore scorretto / cancellato

## P 5 in 1 Fotómetro : Cl, pH, Cys, TA, CAH

### ● Manuseamento



Ligue o aparelho, pressionando a tecla ON/OFF.

CI

No visor aparecerá o seguinte:



Selecione o parâmetro que deseja medir, usando a tecla MODE: Cl → pH → Cys → tA → CA.H → Cl → ..... (ciclo)

METHODO

No visor aparecerá o seguinte:

Coloque uma célula limpa com água da amostra até à marca de 10 ml, feche-a usando a tampa da célula e coloque-a no compartimento de teste alinhando a marca Δ da célula com marca Δ do aparelho.



Pressione a tecla ZERO/TEST.



O símbolo correspondente ao método piscará durante 3 segundos.

0.0.0

No visor aparecerá o seguinte:

Depois de efectuada a leitura do zero, retire a célula do compartimento de teste.  
A coloração aparecerá após a adição de um comprimido do parâmetro que pretende medir.  
Feche a célula novamente e coloque-a no compartimento de teste com as marcas Δ alinhadas.



Pressione novamente a tecla ZERO/TEST.



O parâmetro a medir piscará durante 3 segundos.



No visor aparecerá o seguinte:

#### Repetição de análises:

Pressione novamente a tecla ZERO/TEST.

#### Nova determinação do "zero":

Pressione a tecla MODE até o parâmetro desejado aparecer no visor.

### ● Mensagens de uso

EOI

Absorção de luz elevada. Motivo - exemplo: lente suja.

+Err ou HI

Intervalo de medição excedido ou excesso de turvação.

-Err ou LO

Resultado abaixo do intervalo de medição.

LO BAT

Substituir a pilha de 9 V. Não é possível fazer mais leituras.

### ● Dados técnicos

Fonte de luz:

2 LED:  $\lambda_1 = 528 \text{ nm}$  (filtro) ;  $\lambda_2 = 605 \text{ nm}$

Bateria:

9 V (Vida útil 600 testes).

Auto-OFF:

5 minutos depois de ter premido pela última vez uma tecla.

Condições ambientais:

5-40°C  
humidade relativa (sem condensação)

CE:

DIN EN 55 022, 61 000-4-2, 61 000-4-8,  
50 082-2, 50 081-1, DIN V ENV 50 140, 50 204

### ● Cloro 0,05 - 6,0 mg/l (a) Cloro livre

0.0.0

Efectue a leitura do "Zero". (Ver "manuseamento"). Esvazie a célula e em seguida adicione um comprimido DPD No.1. Com o triturador limpo esmague o comprimido e depois encha com a água da amostra até à marca dos 10 ml. Agite até o comprimido se dissolver completamente, ponha a rolha na célula e coloque-a no compartimento de teste com as marcas Δ alinhadas.

Pressione a tecla ZERO/TEST.



O símbolo "Cl" piscará durante 3 segundos.



O resultado aparecerá no visor, expresso em mg/l de Cloro Livre.

#### (b) Cloro total

Retire a rolha e adicione um comprimido DPD No.3 à amostra já previamente colorida após a medição anterior e esmague-a usando um triturador limpo. Agite até o comprimido se dissolver completamente, feche a célula e coloque-a no compartimento de teste com as marcas Δ alinhadas.

#### Aguardar 2 minutos por uma reacção colorida.

Pressione a tecla ZERO/TEST.



O símbolo "Cl" piscará durante 3 segundos.



O resultado aparecerá no visor, expresso em mg/l de Cloro Total.

Após cada medição, lave sempre a rolha.

#### (c) Cloro

Cloro combinado = Cloro total - Cloro livre

**Tolerância:** 0-1 mg/l: ± 0,05 mg/l > 3-4 mg/l: ± 0,30 mg/l  
> 1-2 mg/l: ± 0,10 mg/l > 4-6 mg/l: ± 0,40 mg/l  
> 2-3 mg/l: ± 0,20 mg/l

### ● pH 6,5 - 8,4

0.0.0

Retire a célula do compartimento de medição e adicione um comprimido PHENOLRED /PHOTOMETER à amostra. Esmague o comprimido até se dissolver completamente, feche a célula e coloque-a no compartimento de teste com as marcas Δ alinhadas.

Pressione a tecla ZERO/TEST.



O símbolo pH piscará durante 3 segundos.



O resultado do pH aparecerá no visor.

Após cada medição, lave sempre a rolha.

**Tolerância:** ± 0,1 pH

### ● Ácido Cianúrico 2 - 160 mg/l

•Cys

No visor aparecerá o seguinte:

Encha numa célula limpa com 5 ml de água da amostra. Volte a encher até a marca dos 10 ml com água destilada. Feche a célula e coloque-a no compartimento de teste com as marcas Δ alinhadas.

Pressione a tecla ZERO/TEST.



O símbolo Cys piscará durante 3 segundos.



No visor aparecerá o seguinte:

Adicione um comprimido CYANURIC ACID e esmague-o usando um triturador limpo. O Ácido Cianúrico originará um pouco de turvação com semelhança a leite. Feche a célula e agite durante 20 até o comprimido se dissolver completamente. Coloque a célula no compartimento de teste com as marcas Δ alinhadas.

Pressione a tecla ZERO/TEST.

Zero Test

•Cys

RESULTADO

O símbolo Cys piscará durante 3 segundos.

O resultado aparecerá no visor, expresso em mg/l ácido cianúrico.

**Tolerância:** ± 10 mg/l

### ● Alcalinidade Total 0,1 - 4,0 mmol/l

0.0.0

Efectue a leitura do "Zero". (Ver "manuseamento").

Retire a célula do compartimento de teste, adicione um comprimido ALKA-M-PHOTOMETER e esmague-o até se dissolver por completo usando um triturador limpo. Feche a célula e coloque-a no compartimento de teste com as marcas Δ alinhadas.

Pressione a tecla ZERO/TEST.

•tA

RESULTADO

O símbolo tA piscará durante 3 segundos.

O resultado aparecerá no visor, expresso em mg/l CaCO<sub>3</sub>.

**Tolerância:** ± 5 % em toda a escala

### ● Dureza Cálcica 50 - 500 mg/l CaCO<sub>3</sub>

Utilize o adaptador para células de 16 mm.

Encha uma célula de 16 mm com 8 ml de água destilada (sem Dureza). Adicione um comprimido CALCHECK e esmague-o até se dissolver por completo usando um triturador limpo. Feche a célula e coloque-a no adaptador da célula (que por sua vez já está instalado no compartimento de teste) com as marcas Δ alinhadas.

Pressione a tecla ZERO/TEST.

•CA.H

0.0.0

O símbolo tA piscará durante 3 segundos.

No visor aparecerá o seguinte:

Retire a célula do compartimento de testes. Adicione 2 ml da água da amostra. Feche a célula e coloque-a novamente no compartimento de testes com as marcas I e D alinhadas.

**Aguardar 2 minutos por uma reacção colorida.**

Zero Test

•CA.H

RESULTADO

Pressione a tecla ZERO/TEST.

O símbolo CA.H piscará durante 3 segundos.

O resultado aparecerá no visor, expresso em mg/l CaCO<sub>3</sub>.

**Tolerância:** ± 5 % em toda a escala

## ● Modo de Calibração



**mantenha-a pressionada.**



Ligue o aparelho usando a tecla ON/OFF  
Solte a tecla MODE após um segundo aproximadamente.



Pressione a tecla MODE para escolher o método:  
CAL Cl → CAL pH → CAL Cys → CAL tA → CAL CA.H . ... (ciclo)



Efectue a leitura do "Zero". (Ver "manuseamento").  
Pressione a tecla ZERO/TEST.



O símbolo correspondente ao método piscará durante 3 segundos.



No visor aparecerá alternadamente:



Coloque uma célula "padrão" no compartimento de teste com as marcas Δ alinhadas.



O símbolo correspondente ao método piscará durante 3 segundos.

No visor aparecerá alternadamente seguido de CAL:



Se o resultado corresponder com o Standard usado (dentro da tolerância permitida), pressione a tecla ON/OFF para sair do modo de calibração.



Caso contrário, pressione a tecla MODE para subir o valor obtido em unidades de 1 dígito.



Pressione a tecla ZERO/TEST para descer o valor obtido em unidades de 1 dígito.



Continuar a pressionar as teclas até fazer corresponder o resultado com o do valor "padrão".



Ao pressionar a tecla ON/OFF, o novo factor de correção é calculado e armazenado no nível de calibração do utilizador.



Confirmação de calibração (3 segundos).

## ● Valores de calibração recomendados

Cloro: entre 0,5 e 1,5 mg/l

pH: entre 7,6 e 8,0

Ácido Cianúrico: entre 30 e 60 mg/l

Alcalinidade Total: entre 50 e 150 CaCO<sub>3</sub>

Dureza Cálcica: entre 100 e 200 mg/l CaCO<sub>3</sub>

● Calibração de utilizador : cAL  
Calibração de fábrica : CAL

Rapor os valores de calibração de fábrica:



Pressione as teclas MODE e ZERO/TEST em simultâneo e **mantenha-as pressionadas.**



Ligue o aparelho usando a tecla ON/OFF. Solte as teclas MODE e ZERO/TEST após um segundo aproximadamente.

No visor aparecerá alternadamente:

SEL

CAL

O aparelho recuperou os valores de fábrica.  
SEL significa: Select (escolher)

ou:

SEL

cAL


O aparelho encontra-se com a calibração efectuada pelo utilizador.  
(Se quiser manter a mesma calibração, basta apenas desligar o aparelho).



Ao pressionar a tecla MODE, o valor de fábrica será reposto. No visor aparecerá:

SEL

CAL

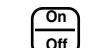

Desligue o aparelho pressionando a tecla ON/OFF.

## ● Notas

**E 10** Factor de calibração "fora do intervalo".

**E 70** Cl Calibração industrial incorrecta/Apagar

**E 72** pH Calibração industrial incorrecta/Apagar

**E 74** Cys Calibração industrial incorrecta/Apagar

**E 76** tA Calibração industrial incorrecta/Apagar

**E 78** CA.H Calibração industrial incorrecta/Apagar

**E 71** Cl Calibração utilizador incorrecta/Apagar

**E 73** pH Calibração utilizador incorrecta/Apagar

**E 75** Cys Calibração utilizador incorrecta/Apagar

**E 77** tA Calibração utilizador incorrecta/Apagar

**E 79** CA.H Calibração utilizador incorrecta/Apagar

## ● Erros a evitar durante as medições fotométricas

1. Células, trituradores e tampas devem ser imediatamente muito bem limpos **após cada análise**. Mesmo resíduos mínimos de reagente podem causar erros nos resultados dos testes. Usar a escova fornecida durante limpeza.
2. O exterior da célula deverá estar limpa e seca antes de começar cada análise. Gotículas de água no exterior da célula podem originar erros de leitura.
3. A calibração do Zero e o Teste devem ser efectuados com a mesma célula, a fim de evitar diferenças ópticas na leitura.
4. As células deverão ser cuidadosamente colocadas no compartimento de teste, alinhadas pela marca "D".
5. A calibração do Zero e os Testes devem ser efectuados com as tampas das células bem fechadas.
6. As bolhas de ar dentro das células devem ser eliminadas pois influenciam a leitura.
7. Evite salpicar com água o fotómetro, pois pode danificar os componentes electrónicos e causar corrosão.
8. Contaminação do visor bem como do foto-sensor, no compartimento de teste, podem originar erros de leitura. Se houver suspeita de contaminação examine o visor.
9. Quando usar reagentes em comprimidos, use apenas comprimidos protegidos com folha metálica. No caso dos comprimidos PHENOLRED, devem estar marcados na folha metálica com "PHOTOMETER".
10. Os comprimidos devem ser adicionados à amostra de água sem serem tocados com os dedos.
11. Elevadas diferenças de temperatura entre o fotómetro e o ambiente de trabalho podem originar incorrectas leituras devido, por exemplo, à condensação na lente ou no vidro de célula.

## NL 5 in 1 Fotometer: Cl, pH, Cys, TA, CAH

### ● In bedrijf nemen



Meter inschakelen door op de ON/OFF toets te drukken

CI

In de display verschijnt:



Kies meetbereik met de toets MODE:  
Cl → pH → Cys → tA → CA.H → Cl → ..... (Scroll)

### METHODE

In de aanwijzing verschijnt:

Vul een schoon cuvet tot de 10 ml markering met het watermonster, sluit het af met het cuvetdeksel en plaats het cuvet, met de Δ-markering naar de Δ-markering op de meter, in de meetschacht.



Druk op de toets ZERO/TEST.



Het methode-symbool knippert ca. 3 seconden.

0.0.0

In de display verschijnt:

Neem na afloop van de nulstelling het cuvet uit de meetschacht.  
Door toevoeging van de reagenstablet(ten) ontstaat de karakteristieke kleur.  
Sluit het cuvet af met het deksel en zet het Δ in de meetschacht.



Druk op de toets ZERO/TEST.



Het methode-symbool knippert ca. 3 seconden.

### RESULTAAT

In de display verschijnt het meetresultaat.

#### Herhaling van de bepaling:

Opnieuw de toets ZERO/TEST drukken.

#### Opnieuw nulpunt instellen:

Druk de MODE toets tot het gewenste meetbereik opnieuw in de display verschijnt.

### Aanwijzingen voor de gebruiker

EOI

Lichtabsorptie te groot. Mogelijke oorzaak: vervuilde optiek.

+Err of HI

Meetbereik overschreden of te hoge troebelheid.

-Err of LO

Meetbereik onderschreden.

LO BAT

9V batterij direct vervangen, verder werken niet mogelijk.

### Technische gegevens

Optiek:

2 LED,  $\lambda_1 = 528 \text{ nm}$  (filter);  $\lambda_2 = 605 \text{ nm}$

Batterij:

9 V batterij (levensduur ca. 600 tests).

Auto-OFF:

automatische uitschakeling 5 minuten na laatste toetsdruk

Omgeving:

5-40°C

30-90% rel. vochtigheid (niet condenserend).

CE:

DIN EN 55 022, 61 000-4-2, 61 000-4-8,  
50 082-2, 50 081-1, DIN V ENV 50 140, 50 204

### ● Chloor 0,05 - 6,0 mg/l (a) vrij Chloor

0.0.0



Doe de nulstelling (zie: In bedrijf nemen).

Doe een DPD 1 tablet direct uit de folie in 10 ml monsterwater en maak deze fijn met een schone roerstaaf. Tablet geheel oplossen.

Cuvet met deksel sluiten en in de meetschacht positioneren Δ.



CI

Toets ZERO/TEST drukken.



Het methode-symbool knippert ca. 3 seconden.



In de display verschijnt het meetresultaat in mg/l vrij chloor.

#### (b) totaal Chloor

Voeg direct na de meting aan het gekleurde monster een DPD 3 tablet uit de folie toe, druk fijn met de roerstaaf. Tablet geheel oplossen. Cuvet met deksel sluiten en in de meetschacht positioneren Δ.

#### Twee minuten kleurreactie-tijd wachten!



CI



Toets ZERO/TEST drukken.

Het methode-symbool knippert ca. 3 seconden.

In de display verschijnt het meetresultaat in mg/l totaal chloor.

#### (c) gebonden Chloor

gebonden chloor = totaal chloor - vrij chloor

**Toleranties:** 0-1 mg/l: ± 0,05 mg/l > 3-4 mg/l: ± 0,30 mg/l  
> 1-2 mg/l: ± 0,10 mg/l > 4-6 mg/l: ± 0,40 mg/l  
> 2-3 mg/l: ± 0,20 mg/l

### ● pH-waarde 6,5 - 8,4

0.0.0



Doe de nulstelling (zie: In bedrijf nemen).

Doe een PHENOLRED/PHOTOMETER tablet direct uit de folie in 10 ml monsterwater en maak deze fijn met een schone roerstaaf. Tablet geheel oplossen. Cuvet met deksel sluiten en in de meetschacht positioneren Δ.



pH



Het methode-symbool knippert ca. 3 seconden.

Toets ZERO/TEST drukken.



In de display verschijnt de gemeten pH-waarde.

**Tolerantie:** ± 0,1 pH

### ● Cyanuurzuur 2 - 160 mg/l

\*Cys

In de display verschijnt:

Een schoon cuvet tot de 5 ml markering met het watermonster en tot de 10 ml markering met gedemineraliseerd water vullen. Sluit het cuvet af met de deksel en plaats het met de Δ-markering naar de Δ-markering op de meter in de meetschacht.



\*Cys

Toets ZERO/TEST drukken.



Het methode-symbool knippert ca. 3 seconden.



In de display verschijnt:

Doe een CYANURIC-ACID tablet direct uit de folie in 10 ml monsterwater en maak deze fijn met een schone roerstaaf.

Tablet geheel oplossen.

Cuvet met deksel sluiten en in de meetschacht positioneren Δ.



Toets ZERO/TEST drukken.



Het methode-symbool knippert ca. 3 seconden.



In de display verschijnt het meetresultaat in mg/l cyanuurzuur.

**Tolerantie:** ± 10 mg/l

### ● Totale alkaliteit 5 - 200 mg/l CaCO<sub>3</sub>

0.0.0



Doe de nulstelling (zie: in bedrijf nemen).

Voeg een ALKA-M-PHOTOMETER tablet direct uit de folie toe en maak deze fijn met een schone roerstaaf. Laat de tablet geheel oplossen. Sluit de cuvet met de deksel en positioneer de cuvet in de meetschacht Δ.



Druk op de toets ZERO/TEST.



Het methode-symbool knippert circa 3 seconden.



In de display verschijnt het meetresultaat in mg/l CaCO<sub>3</sub>.

Reinig cuvet en deksel grondig na elke meting.

**Tolerantie:** ± 5% van het volledig meetbereik.

### ● Calcium-Hardheid 50 - 500 mg/l CaCO<sub>3</sub>

0.0.0



Gebruik de adapter voor de 16 mm cuvet.

Vul een schone 16 mm cuvet met 8 ml gedestilleerd water dat vrij is van calcium ionen. Voeg een CALCHECK tablet direct uit de folie toe en maak deze fijn met een schone roerstaaf. Laat de tablet geheel oplossen. Sluit de cuvet met de deksel en positioneer de cuvet in de meetschacht Δ.



Druk op de toets ZERO/TEST.



Het methode-symbool knippert circa 3 seconden.



In de display verschijnt:

Haal de cuvet uit de adapter en doe er 2 ml monsterwater in. Sluit de cuvet met de deksel en positioneer de cuvet in de meetschacht Δ.



**Wacht 2 minuten kleurreactietijd af!**

Druk op de toets ZERO/TEST.



Het methode-symbool knippert circa 3 seconden.



In de display verschijnt het meetresultaat in mg/l CaCO<sub>3</sub>.

**Tolerantie:** ± 5% van het volledig meetbereik.

## ● Kalibratiefunctie



Druk op de MODE toets en **hou de deze ingedrukt.**



Schakel de fotometer in met de ON/OFF toets, laat na ca. 1 seconde de MODE toets los.



Druk voor het wisselen van het meetbereik de MODE toets:  
CAL Cl → CAL pH → CAL Cys → CAL tA → CAL CA.H ... (Scroll)



Doe de normale nulstelling.  
Druk de ZERO/TEST toets.



Het methode symbool knippert ca. 3 seconden.



In de aanwijzing verschijnt afwisselend:



De te gebruiken standaard in de meetschacht  $\Delta$  positioneren.  
Druk de ZERO/TEST toets.



Het methode symbool knippert ca. 3 seconden.



Het meetresultaat verschijnt afgewisseld door CAL.

Komt het meetresultaat overeen met de waarde van de gebruikte referentie (rekening houdend met de normale toleranties) verlaat men de kalibratiestand door de ON/OFF toets te drukken.



1 x drukken van de MODE toets verhoogt de aangegeven waarde met 1 digit.

1 x drukken van de ZERO/TEST toets verlaagt de aangegeven waarde met 1 digit.



Druk op de toetsen tot de aangegeven waarde met de waarde van de gebruikte referentie overeenkomt.



Door op de ON/OFF toets te drukken wordt de nieuwe correctiefactor berekend en opgeslagen.



Bevestiging van de kalibratie (3 seconden).

## ● Opmerking



Fabrieks-kalibratie is actief.



Kalibratie is door de gebruiker uitgevoerd.

## ● Aanbevolen kalibratiewaarden

Chloor: tussen 0,5 en 1,5 mg/l

pH: tussen 7,6 en 8,0

Cyanuurzuur: tussen 30 en 60 mg/l

Totale alkaliteit: tussen 50 en 150 mg/l CaCO<sub>3</sub>

Calcium-Hardheid: tussen 100 en 200 mg/l CaCO<sub>3</sub>

## ● Gebruikers-kalibratie : cAL Fabrieks-kalibratie : CAL

De meter kan als volgt weer in de originele staat (fabrieks-kalibratie) worden teruggezet.



Houd de toetsen MODE en ZERO/TEST **beide ingedrukt.**



Zet de fotometer aan met de ON/OFF toets. Laat na ca. 1 seconde de MODE en ZERO/TEST toets los. In de display verschijnt afwisselend:



De meter is in de originele staat (SEL staat voor select: uitkiezen).



**of:**



De meter werkt met een door de gebruiker uitgevoerde kalibratie (moet de gebruikerskalibratie aktief blijven schakel dan de meter met de ON/OFF toets uit).



Door de MODE toets in te drukken wordt de fabrieks-kalibratie geactiveerd. In de display verschijnt afwisselend:



Schakel de fotometer met de ON/OFF toets uit.

## ● Opmerking



Calibration factor "out of range"



Cl: Fabrieks-kalibratie incorrect / verwijderd



pH: Fabrieks-kalibratie incorrect / verwijderd



Cys: Fabrieks-kalibratie incorrect / verwijderd



tA: Fabrieks-kalibratie incorrect / verwijderd



CA.H: Fabrieks-kalibratie incorrect / verwijderd



Cl: Gebruikers-kalibratie incorrect / verwijderd



pH: Gebruikers-kalibratie incorrect / verwijderd



Cys: Gebruikers-kalibratie incorrect / verwijderd







tA: Gebruikers-kalibratie incorrect / verwijderd



CA.H: Gebruikers-kalibratie incorrect / verwijderd

## ● Het op de juiste wijze vullen van de cuvet

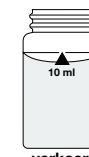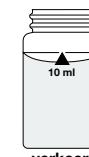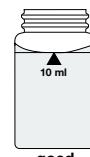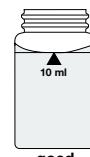

## ● Het voorkomen van fouten bij fotometrische bepalingen

1. Cuvetten, deksels en roerstaafje moeten na iedere bepaling grondig gereinigd worden om meetfouten te voorkomen. Reeds kleine resten van reagentia leiden tot meetfouten. Gebruik voor de reiniging de bijgeleverde borstel.
2. De buitenwanden van de cuvetten moeten schoon en droog zijn alvorens een meting wordt uitgevoerd. Vingerafdrukken of waterdruppels op de lichtdoorgangsvlakken van de cuvetten leiden tot meetfouten.
3. Nulijing en bepaling moeten met hetzelfde cuvet worden uitgevoerd, omdat de cuvetten ten opzichte van elkaar geringe afwijkingen kunnen vertonen.
4. Het cuvet altijd goed in de meetschacht positioneren  $\Delta$ .
5. Nulijing en test moeten met een gesloten cuvetdeksel uitgevoerd worden.
6. Luchtbellen aan de binnenzijde van het cuvet veroorzaken meetfouten. Sluit in een dergelijk geval het cuvet met het deksel en zwenk het cuvet om de belletjes te verwijderen voor de bepaling wordt uitgevoerd.
7. Zorg dat er geen water in de meetschacht komt. Het binnendringen van water in de behuizing kan elektronische componenten vernielen en corrosie-schade veroorzaken.
8. Vervuiling van de optische elementen (LED en fotodiode) in de meetschacht veroorzaakt meetfouten. De lichtdoorgangvensters van de meetschacht moeten regelmatig gecontroleerd en eventueel gereinigt worden. De reiniging wordt uitgevoerd met een vochtig doekje en wattips.
9. Voor de bepalingen mogen uitsluitend reagens-tabletten met een zwarte opdruk op de folie gebruikt worden. Voor bepaling van de pH-waarde dient de folie van de PHENOLRED-tabletten bovendien voorzien te zijn van de aanduiding PHOTOMETER.
10. De reagens-tabletten moeten rechtstreeks uit de folie in het watermonster gebracht worden, zonder ze met de vingers aan te raken.
11. Aanzienlijke temperatuurverschillen tussen de fotometer en de omgeving kunnen leiden tot foutief gemeten waarden, b.v. door het optreden van condens in het optisch gedeelte of aan het cuvet.

## ● Aanwijzingen betreffende de bepalingen

Let op de gebruiksvoorschriften, gebruiksmogelijkheden en matrix-effecten van de bepalingen.  
Reagens tabletten zijn bedoeld voor chemische analyses en mogen niet in de handen van kinderen komen.  
Reagens-oplossingen volgens de voorschriften afvoeren.

# DK Fotometer 5 in 1 : Cl, pH, Cys, TA, CAH

## ● Ibrugtagning



Tænd apparatet med ON/OFF-tasten.

CI

Displayet viser:



Vælg analyse med tasten MODE:  
Cl → pH → Cys → S:4.3 → CA.H → Cl → ..... (rul)

METODE

Displayet viser:

Fyld ren kuvette med vandprøven op til 10-ml-mærket, luk med kuvettelåget og stil den i analysekammeret med ▽-kvettemarkeringen vendt mod Δ-husmarkeringen.



Tryk på tasten ZERO/TEST.



Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder.

0.0.0

Displayet viser:

Tag kuvette ud af analysekammer efter endt nulkompensation.  
Ved tilsætning af reagenstablet(ter) udvikler den karakteristiske farvning sig.  
Luk kuvette igen og anbring den i analysekammeret △.



Tryk på tasten ZERO/TEST.



Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder.



Displayet viser resultatet.

### Gentagelse af analysen:

Tryk igen på tasten ZERO/TEST.

### Ny nulkompensation:

Tryk på tasten MODE, indtil displayet på ny viser det ønskede metodesymbol.

## ● Vink til bruger

EOI

Lysabsorption for stor. Årsag f.eks.: tilsmudsede optiske dele.

+Err eller HI

Måleområdets øvre grænse overskredet eller for sterk forplumring.

-Err eller LO

Måleområdets nedre grænse overskredet.

LO BAT

Udskift straks 9-V-batteri, videre drift ikke mulig.

## ● Tekniske data

Optik:

2 LED:  $\lambda_1 = 528 \text{ nm}$  (Filter);  $\lambda_2 = 605 \text{ nm}$

Batteri:

9 V-blok batteri (levetid 600 tester).

Auto-OFF:

Apparatet slår automatisk fra 5 minutter efter sidste tasteaktivering

Omgivende miljø:

5-40°C

30-90% rel. Fugtighed (ikke kondenserende).

DIN EN 55 022, 61 000-4-2, 61 000-4-8,  
50 082-2, 50 081-1, DIN V ENV 50 140, 50 204

## ● Klor 0,05 - 6,0 mg/l

### (a) frit klor

0.0.0

Gennemfør nulkompensation (se ibrugtagning). En DPD No. 1-tablet tilsættes direkte fra folien og knuses med en ren røreind. Opløs tablet fuldstændigt, luk kuvetten og positioner △.



Tryk på tasten ZERO/TEST.



Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder.

RESULTATET

Displayet viser resultatet i mg/l frit klor.



### (b) klor total

Tilsæt straks efter målingen en DPD No. 3-tablet til den allerede farvede prøve direkte fra folien, knus den med en ren røreind og opløs den fuldstændigt, luk kuvetten og positioner △.

### Forløbet af to minutters farvereaktionstid afventes.



Tryk på tasten ZERO/TEST.



Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder.

RESULTATET

Displayet viser resultatet i mg/l klor total.



### (c) bundet klor

bundet klor = klor total - frit klor

**Tolerance:** 0-1 mg/l: ± 0,05 mg/l > 3-4 mg/l: ± 0,30 mg/l  
> 1-2 mg/l: ± 0,10 mg/l > 4-6 mg/l: ± 0,40 mg/l  
> 2-3 mg/l: ± 0,20 mg/l

## ● pH-værdi 6,5 - 8,4

0.0.0

Gennemfør nulkompensation (se ibrugtagning). En PHE-NOLRED/PHOTOMETER-tablet tilsættes til 10-ml-vandprøven direkte fra folien og knuses med en ren røreind. Opløs tabletten fuldstændigt, luk kuvetten og positioner △.



Tryk på tasten ZERO/TEST.



Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder.

RESULTATET

Displayet viser den målte pH-værdi.

**Måletolerance:** ± 0,1 pH

## ● Cyanursyre 2 - 160 mg/l

•Cys

Displayet viser:

Hæld 5 ml af vandprøven i en ren kuvette og fyld op til 10-ml-mærket med VE-vand. Luk kuvetten med kuvettelåget og stil den i analysekammeret med ▽-kvettemarkeringen vendt mod Δ-husmarkeringen.



Tryk på tasten ZERO/TEST.



Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder.

0.0.0

Displayet viser:

Gennemfør nulkompensation (se ibrugtagning). En CYANURIC-ACID-tablet tilsættes til 10-ml-vandprøven direkte fra folien og knuses med en ren røreind. Cyanursyre forårsager en meget fint fordelt forplumring med et mællekeagtigt udseende. Opløs tabletten fuldstændigt, luk kuvetten og positioner △.



Tryk på tasten ZERO/TEST.



Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder.

RESULTATET

Displayet viser resultatet i mg/l cyanursyre.

**Måletolerance:** ± 5 mg/l

## ● Total Alkalitet 5 - 200 mg/l CaCO<sub>3</sub>

0.0.0

Gennemfør nulkompensation (se ibrugtagning). Tilsæt en ALKA-M-FOTOMETER-tablet til 10-ml-vandprøven direkte fra folien og knus den med en ren røreind. Opløs tabletten fuldstændigt samt luk og positioner kuvetten.



Tryk på tasten ZERO/TEST.



Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder.

RESULTATET

Displayet viser den målte værdi i mg/l CaCO<sub>3</sub>.

**Måletolerance:** ±5% af måleområdets sluttværdi

## ● Calcium-hårdhed 50 - 500 mg/l CaCO<sub>3</sub>

Sæt adapter for 16-mm-kuvette på analysekammeret. En 16-mm-kuvette fyldes med 8 ml VE vand (fri for calcium-ioner). En CALCHECK-tablet tilsættes direkte fra folien og knuses med en ren røreind. Opløs tabletten fuldstændigt samt luk og positioner kuvetten △.



Tryk på tasten ZERO/TEST.



Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder.

0.0.0

Displayet viser.

Kuvetten tages ud af analysekammeret, og der tilsættes eksakt 2 ml af den vandprøve, der skal undersøges. Kuvetten lukkes, og indholdet blandes ved omrystning. Positioner kuvetten △.

**Forløbet af to minutters farvereaktionstid afventes!**



Tryk på tasten ZERO/TEST.



Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder.

RESULTATET

Displayet viser resultatet i mg/l CaCO<sub>3</sub>.

**Måletolerance:** ±5% af måleområdets sluttværdi

## ● Kalibreringsmodus



Tryk på tasten MODE og **hold den nede**.



Tænd apparatet med tasten ON/OFF, slip tasten MODE efter ca. 1 sek.



Tryk på tasten MODE for metodeskift:  
CAL Cl → CAL pH → CAL Cys → CAL S:4.3 → CAL CA.H .... (rul)



Gennemfør nulkompensation som beskrevet.  
Tryk på tasten ZERO/TEST.



Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder.



Displayet viser:



Positioner den standard, der skal bruges, i analysekammeret . Tryk på tasten ZERO/TEST.



Metodesymbolet blinker i ca. 3 sekunder.



Resultatet vises på skift med CAL.

Når resultatet modsvarer værdien af den anvendte standard (inden for de tolerancer, der skal lægges til grund), går man ud af kalibreringsmodus ved at trykke på tasten ON/OFF.



1 x tryk på tasten MODE forhøjer det viste resultat med 1 ciffer.



1 x tryk på tasten ZERO/TEST reducerer det viste resultat med 1 ciffer.



Tryk gentagne gange på tasterne, indtil det viste resultat stemmer overens med den anvendte standards værdi.



Ved tryk på tasten ON/OFF beregnes den nye korrekturfaktor og lagres på bruger-kalibreringsniveauet.



Bekræftelse af kalibreringen (3 sekunder).



**Anmærkning**



Fabrikations-kalibrering er aktiv.



Kalibrering er udført af bruger.

## ● Anbefalet Kalibrerings værdi

Klor: mellem 0,5 og 1,5 mg/l

pH: mellem 7,6 og 8,0

Cyanursyre: mellem 30 og 60 mg/l

Total Alkalitet: mellem 50 og 150 mg/l CaCO<sub>3</sub>

Calcium hårdhed: mellem 100 og 200 mg/l CaCO<sub>3</sub>

## ● Bruger-kalibrering : cAL Fabrikations-kalibrering : CAL

Apparatet kan tilbageføres til tilstanden ved udlevering (fabrikations-kalibrering) som følger:



Hold tasterne MODE og NUL/TEST nede sammen.



Slå apparat til med tasten ON/OFF. Slip tasterne MODE og ZERO/TEST efter ca. 1 sekund.

SEL

CAL

Displayet viser skiftevis:  
Apparatet er i samme tilstand som ved udleveringen.  
(SEL står for Select: udvælg)

eller:

SEL

cAL

Apparatet arbejder med en af bruger udført kalibrering.  
(Dersom bruger-kalibreringen skal bibeholdes, skal apparatet slås fra med tasten ON/OFF).



Ved tryk på tasten MODE aktiveres fabrikations-kalibreringen. Displayet viser skiftevis:

SEL

CAL



Apparatet slukkes på tasten ON/OFF.

## ● Vink

E 10 Kalibrering "out of range"

E 70 Cl: Fabrikations-kalibrering ukorrekt / slettet

E 72 pH: Fabrikations-kalibrering ukorrekt / slettet

E 74 Cys: Fabrikations-kalibrering ukorrekt / slettet

E 76 TA: Fabrikations-kalibrering ukorrekt / slettet

E 78 CAH: Fabrikations-kalibrering ukorrekt / slettet

E 71 Cl: Bruger-kalibrering ukorrekt / slettet

E 73 pH: Bruger-kalibrering ukorrekt / slettet

E 75 Cys: Bruger-kalibrering ukorrekt / slettet

E 77 TA: Bruger-kalibrering ukorrekt / slettet

E 79 CAH: Bruger-kalibrering ukorrekt / slettet

## ● Forebyggelse af fejl ved fotometriske målinger

1. Kuvetter, og rørepind skal renses grundigt efter hver analyse for at forhindre fejl. Selv små rester af reagensmidler giver målefejl. Til rensning skal bruges den børste, der indgår i leve-rancen.

2. Kuvetternes yderside skal være ren og tør, inden analysen gennemføres. Fingeraftryk eller vandråber på kuvetternes lysgenemtrængningsflader giver målefejl.

3. Nulkompensation og test skal gennemføres med samme kuvette, da kuvetterne kan have mindre tolerancer indbyrdes.

4. Kuvetten skal ved nulkompensation og test altid anbringes sådan i analysekammeret, at inddelingen med den hvide trektant peger ud mod prøvetageren.

5. Nulkompensation og test skal ske med lukket kuvetterlåg.

6. Skumbobledannelse på kuvettens indervægge giver målefejl. I så fald lukkes kuvetten med kuvettelåget, og boblerne oplöses ved at ryste kuvetten, inden testen gennemføres.

7. Det må forhindres, at der trænger vand ind i analysekammeret. Indtrængning af vand i fotometerhuset kan føre til ødelæggelse af elektroniske komponenter og korrosionsskader og dækkes ikke af garantien.

8. Tilsnavnsning af de optiske dele (lysdiode og fotosensor) i analysekammeret giver målefejl. Analysekammerets lysgenemtrængningsflader skal jævnligt kontrolleres og evt. renses. Velegnet til denne rensning er fugtklude og vatpinde.

9. Til analyserne skal der udelukkende bruges reagensmiddel-tabletter med sort foliertyk. Ved bestemmelse af pH-værdien skal PHENOLRED-tabletternes folie endvidere være mærket med PHOTOMETER.

10. Reagensmiddel-tabletterne skal til sættes til vandprøven direkte fra folien uden at have været berørt med fingrene.

11. Større temperaturforskelle mellem fotometret og omgivelserne kan give målefejl, f.eks. ved dannelse af kondensvand omkring de optiske dele eller på kuvetten.

## ● Rigtig påfyldning af kuvette

